

改訂版

応急危険度判定手帳

神奈川県建築物震後対策推進協議会

目次

1. 応急危険度判定制度の概要

(1) 制度の目的	1
(2) 神奈川県震災建築物応急危険度判定士認定要綱	2
(3) 関係横関	6
(4) 制度の位置づけ	8
(5) 災害補償	9
(6) 応急危険度判定活動体系図	10
(7) 判定の基本的事項	12
(8) 判定の流れ	13
(9) 判定標識(判定ステッカー)の例示	17

2. 判定士会と連絡体制に関する事項

(1) 判定士会	18
(2) 神奈川県震災建築物応急危険度判定士会設置要綱	18
(3) 電話連絡網	21
(4) 判定活動協力要請の連絡	21
(5) 応急危険度判定フローチャート	22

3. 判定活動の協力要請があった時の対応

(1) 協力要請に対する意思の決定	24
(2) 判定活動参加への準備	24

4. 判定活動に関する事項

(1) 被災市町村災害対策本部との関係	25
(2) 判定作業	25
(3) 安全確認	26
(4) 居住者等との対応	26
(5) 居住者等との対応例	27

5. 応急危険度判定調査表記入マニュアル (全国基準)

○木造建築物	29
○鉄骨建築物	37
○鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造建築物等	45

6. 判定調査参考資料

○木造建築物	55
○鉄骨建築物	70
○鉄筋コンクリート造建築物等	76
〈メモ及びアドレス〉	80

◎応急危険度判定業務担当窓口一覧	90
------------------	----

◎応急危険度判定士認定に係る 諸手続きについて	93
----------------------------	----

◎神奈川県建築物震後対策推進協議会 ホームページについて	94
---------------------------------	----

▪ 応急危険度判定士認定申請事項変更届（第3号様式）	95
▪ 応急危険度判定士認定辞退届（第5号様式）	97

参考資料	
▪ 木造建築物の応急危険度判定調査表（記入例）	99
▪ 鉄骨建築物の応急危険度判定調査表（記入例）	101
▪ 鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造建築物等の 応急危険度判定調査表（記入例）	103

1. 応急危険度判定制度の概要

（1）制度の目的

① 目的

地震が発生した直後において、被災した建築物の被害状況を調査し、余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全を図ることを目的とする。

② 応急危険度判定士（以下、「判定士」という。）

制度の目的を達成すべき判定作業を行う者として、知事が定める者をいう。

建築物について公に認められた専門家である建築士等は、指定講習を受講し認定申請をすることによって県知事より判定士として認定されます。

なお、応急危険度判定（以下、「判定」という。）は市町村が地震発生後の応急対策の一つとして行うものですが判定を要する建築物の量的な問題からボランティアとして民間の建築士等の協力を得て実施するものです。

③ 判定士の使命と責務

判定士は建築士等として自らが有している知識、職能を生かし震災時における社会的使命として住民の住まい等に対するニーズに呼応する。また、建築技術の進歩に応じて、必要な知識の習得、技能の鍛錬など資質の向上に努め、震災時の判定活動に備える。

- ア 共通の事項
- イ 建築構造ごとの判定技術

(認定状況の通知)

第11条 知事は、応急危険度判定士の認定状況を定期に協議会に通知するものとする。

(実施細目)

第12条 この要綱に定めるものほか、応急危険度判定士の認定に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成4年4月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年7月16日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(3) 関係機関

① 市町村災害対策本部

地震発生後、判定の実施主体として判定活動に携わる判定士の指揮、監督を行う機関である。

市町村災害対策本部は判定実施の要否を判断し、実施を決定した場合は内部に応急危険度判定実施本部（以下「実施本部」という。）を設置し、判定士に対する協力要請、県災害対策本部に対する判定士の派遣要請、判定士受入れ準備等を行います。

② 県災害対策本部

市町村災害対策本部が設置されたことを受けて、県災害対策本部が設置される。市町村、都道府県、建設省等との連絡調整や判定士の派遣計画等後方支援を行う機関である。

県災害対策本部は、市町村災害対策本部の災害応急対策を支援するとともに、被災した当該市町村以外の地域と連絡調整を行う立場にあります。

判定については判定士の派遣要請を受けて、内部に応急危険度判定支援本部（以下、「支援本部」という。）を設置し、判定士の派遣計画の作成やその他必要な後方支援を行います。

また、被害が大規模で県内だけでの対応が困難な場合は、国や他都道府県に対して応援要請を行います。

③ 神奈川県建築物震後対策推進協議会

応急危険度判定制度を確立し、その適正な運用を図ることを目的として、震災前に建築士等を対象に判定士の養成や市町村職員を対象にコーディネーターの養成等、判定が円滑かつ迅速に実施できる体制の整備を行う。

震災後は、判定士要請の連絡や判定活動等、実際に応急危険度判定が円滑かつ迅速に行われるよう取り組む機関である。

応急危険度判定制度の体制を整備することを目的とし神奈川県と県内全市町村からなる神奈川県建築物震後対策推進協議会（以下、「協議会」という。）が平成3年8月に設立されました。

協議会では、判定士の養成や市町村職員を対象にコーディネーターの養成、判定に不可欠である資機

材（ヘルメット、下げ振り等）の備蓄等を進めています。

④ 全国被災建築物応急危険度判定協議会

応急危険度判定の方法、都道府県相互の支援等に関して調整を行い、応急危険度判定の実施体制の整備を行う機関である。

阪神・淡路大震災における応急危険度判定の成果を踏まえ、全国規模での応急危険度判定制度の整備、相互支援体制の確立等を図るため、建設省、全国都道府県及び関係団体を構成員として平成8年4月設立されました。

⑤ 10都県被災建築物応急危険度判定協議会

全国協議会の関東地方連絡会議として、相互支援体制等の整備を行う機関である。

東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県、長野県及び神奈川県を構成員として平成9年1月設立されました。

(4) 制度の位置づけ

応急危険度判定は、県、市町村の地域防災計画に定め、地震発生後に設置される市町村災害対策本部が実施する。

県、市町村においてはそれぞれの「地域防災計画」に位置づけられ、国においても中央防災会議により平成7年7月の「防災基本計画」で「二次災害の防止活動」の一つとして、応急危険度判定制度が位置づけられました。

(5) 災害補償

判定士の判定活動中等の事故に備え、判定調査を要請する行政側が事前に傷害保険に加入しておく。

判定士の応急危険度判定活動中等における万一の事故に備えて、事前に神奈川県建築物震後対策推進協議会が県内において判定活動を行う判定士に対して、天災危険担保特約付き傷害保険に加入しています。

この保険の対象となる範囲は「行政側からの要請を受けた判定士が、判定を目的に活動する期間（自宅を出てから、判定を終了し帰宅するまで）」となっています。

なお、他県へ派遣された場合には全国被災建築物応急危険度判定協議会を通じて加入している保険が適用されます。

また、協議会や市町村が主催する訓練に参加する判定士に対しても同様の保険が適用されます。

【補償内容】


傷害保険：死亡・後遺障害 2,000万円

入院 日額 5,000円

通院 日額 3,000円

賠償責任保険：対人・対物共通 1億円

(6) 応急危険度判定活動体系図

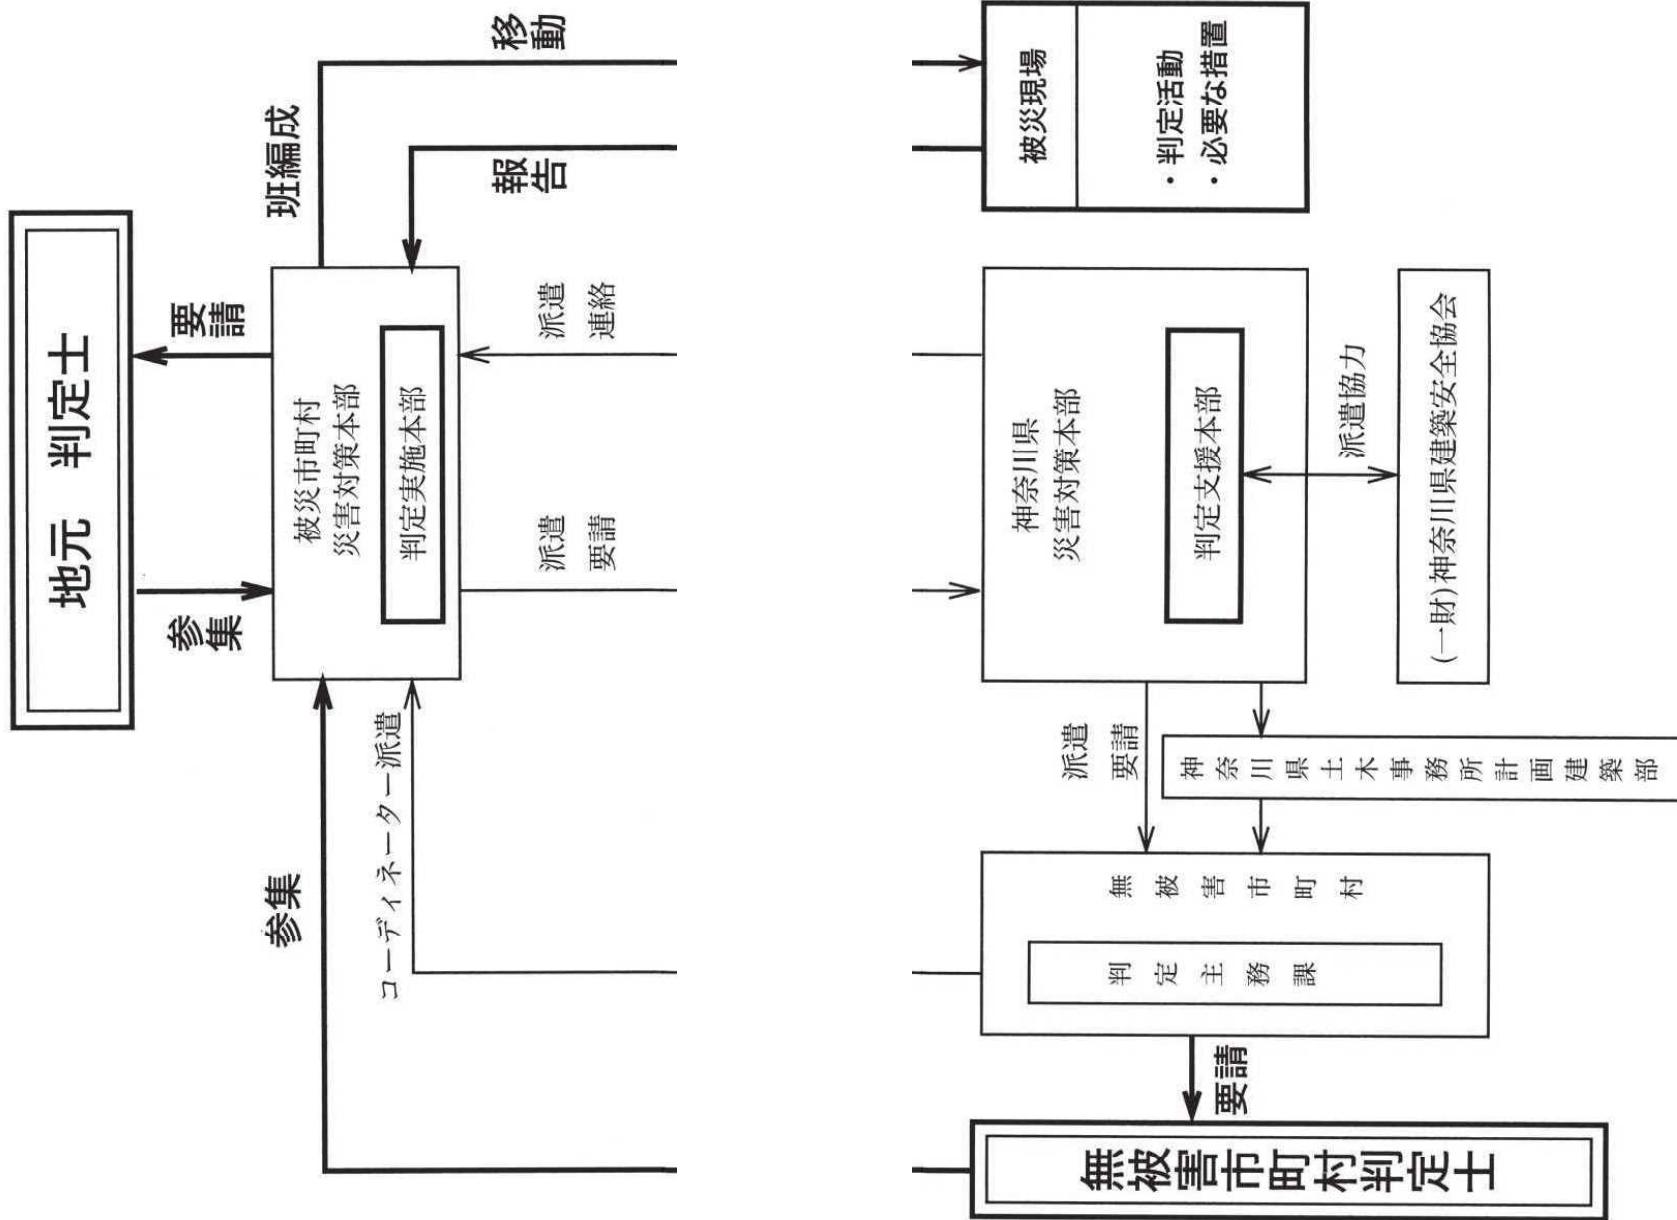

(7) 判定の基本的事項

① 判定対象建築物

市町村災害対策本部内の実施本部職員（以下、「コーディネーター」という。）の指示による判定街区の建築物を判定する。

地震発生後に判定対象となる建築物は、直接判定士を指揮する実施本部のコーディネーターが災害の状況に応じて予め設定しておいた判定街区マップ（住宅地図等）を基に判定調査街区を選定し、決定されます。

そして、それらを判定士に割り振り判定を行います。

② 判定実施時期

判定は地震発生後できる限り早い時期に実施する。

応急危険度判定は、被害を受けた建築物が余震を受けて生じる二次災害等を防止することが目的であるため、地震発生後できるだけ速やかに実施することが望ましく、地震発生の1～2日後をめどに開始されます。

実施期間は、10～14日間程度を目安としています。

③ 判定士の作業日数

判定士は自らが有している知識・技能を活用して、社会的使命からボランティアとして判定を行うものである。

そのため、作業日数は判定士の意志を尊重するものとする。

協力を求める判定作業日数は、原則として3日間を想定しています。

また、他の都道府県への派遣の場合は移動の時間を考慮すると4、5日間の協力をお願いすることになります。

④ 判定結果の責任

判定結果の責任については、市町村災害対策本部が負う。

判定士は災害対策本部の要請を受け、その指示により判定作業を実施します。

判定は設定された判定基準に基づき、指定の判定調査表の項目に沿って調査を行なうことになります。

(8) 判定の流れ

① 判定実施の基本条件

大規模地震が発生すると県・市町村に災害対策本部が設置される。

この判定は市町村に災害対策本部が設置され、判定実施と判断されることを基本条件とする。

災害対策本部が設置されると、管内の建築物の被害程度について情報収集が行われます。

市町村災害対策本部では、判定実施の要否が検討されます。

そして、災害対策本部長より判定実施の決定がなされることをもって実施されることとなります。

② 判定士の要請

市町村災害対策本部長は判定実施の決定により、ただちに実施本部を設置し、地元の判定士に対して協力要請を行うとともに、必要に応じ県災害対策本部に対し支援を要請する。

県災害対策本部は要請を受けた場合、ただちに

支援本部を設置し、無被害市町村に対して判定士の派遣を要請する。

要請を受けた無被害市町村は管内の判定士に対して協力要請を行う。

市町村災害対策本部長は、判定実施にあたって地元判定士だけでは判定士の人数が足りないときは、県災害対策本部に対して判定士の派遣等の支援要請を行います。

その要請を受けて県災害対策本部は、県内の無被害市町村に対して管内の判定士の派遣を要請します。

さらに、被害が大規模で県内の判定士だけでは対応しきれないと判断した場合は、他都道府県に対して判定士の派遣要請を行うこととなります。

③ 判定活動時の行動

判定活動時は、同行する行政職員及び実施本部のコーディネーターの指示により行動する。

判定活動の流れは、概ね以下のようになります。

集合：指定場所に集合し、氏名の申告をするとともに判定備品（認定証、腕章、手帳等）の確認を受け、用意された移動手段で被災市町村へ移動する。

移動中：同行する行政職員より、被災地の状況と判定作業、判定基準等の説明、確認が行われる。

到着：被災市町村災害対策本部内の実施本部に到着報告及び氏名等の申告を行う。

説明：実施本部のコーディネーターより、判定実施チーム及び班の編成が行われる。

各班毎に判定作業を行う地域の被災状況等の説明と判定方法等の確認が行われ、判定備品（街区マップ、判定調査表、判定標識等）が配付される。

移動：被災市町村災害対策本部が用意した移動手段で担当する判定街区へ移動する。

判定作業：判定士は、1チーム2人で判定を行う。判定は、判定調査表の項目に添って行う。

標識貼付：判定結果に基づく判定標識を当該建築物の玄関付近の見やすい位置に貼付する。

報告：当日の判定結果を実施本部のコーディネーターに報告し、翌日の指示を受ける。

宿泊：被災市町村災害対策本部が用意した宿泊施設に宿泊する。

④ 判定結果の表示

判定調査を行った場合、その判定結果に基づき、判定標識（判定ステッカー）「危険（赤）」、「要注意（黄）」、「調査済（緑）」を当該建築物の出入口もしくは外壁等の見やすい位置に貼付するものとする。


応急危険度判定においては、短時間に膨大な量の建築物の安全性について応急的に判定し、その結果について表示することとなるため、安全性に関する必要最小限の「危険」、「要注意」、「調査済」の三段階に分類することとなります。

また、表示にあたっては、色のついた所定の標識を用いることとし、当該建築物の利用者だけでなく、その建築物の近隣を通行する歩行者等からも容易に識別できるようにします。


さらに、判定調査表のコメント欄と同じ内容を判定標識の注記欄に記入し、なにが危険なのか、なにに注意すべきなのかが判断できるようにします。

(9) 判定標識（判定ステッカー）の例示


(赤)

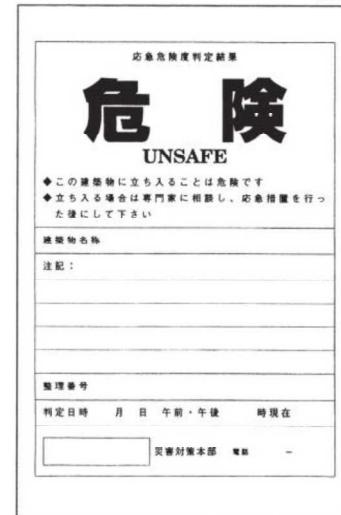

(黄)

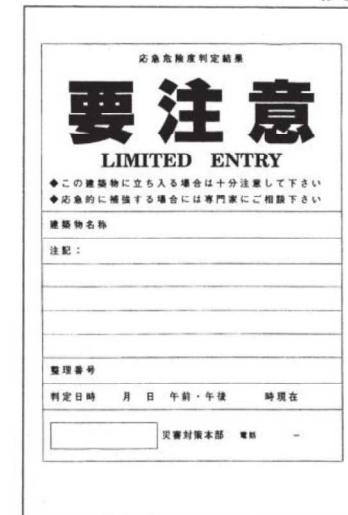

(緑)

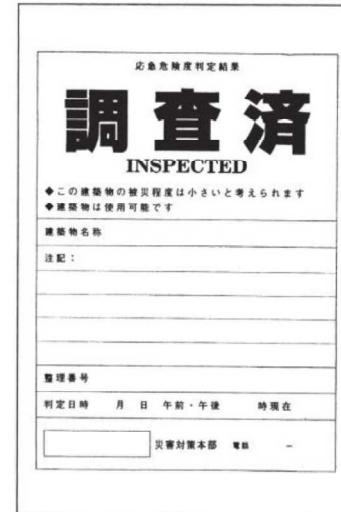

各サイズ共 A3版

3. 判定活動の協力要請があった時の対応

(1) 協力要請に対する意思の決定

- ① ボランティアとして協力していただく判定活動は、決して強制するものではありません。
家族、勤務先ともよく相談し決めて下さい。
- ② 判定活動は被災地へ赴いて作業を行うことになるため体調が優れない場合は参加を控えて下さい。

(2) 判定活動参加への準備

- ① スケジュールの確認等
 - a. 参集日時、参集場所、判定実施市町村、移動方法と作業協力期間については、よく確認して下さい。
 - b. 家族、勤務先には行動スケジュールについて、よく説明し了解を得て下さい。
- ② 参集場所へは、判定作業が出来る服装で集合して下さい。
- ③ 持参して頂きたいものは以下の通りです。

a. 必ず持参してほしいもの	
・応急危険度判定士認定証	・判定手帳
・腕章	・筆記用具
b. 持参して欲しい、または、あった方がよいもの	
・ヘルメット	・ナップザック
・下げ振り	・水筒
・クラックスケール	・軍手
・バインダー（画板）	・雨具
・コンベックス	・防寒具（冬季）
・携帯電話	・マスク
c. その他あると便利なもの	
・双眼鏡	・カメラ
・ラジオ	・コンパス（方位磁石）
・ペンライト（懐中電灯）	・ハンマー（打診器）
・ホイッスル	
d. 宿泊に必要な最小限のもの	

4. 判定活動に関する事項

(1) 被災市町村災害対策本部との関係

- ① 現地到着後は、判定を実施する市町村災害対策本部（実施本部）の指揮下に入ります。
- ② その後の判定作業、宿泊等に関することは、実施本部のコーディネーターが判定士のお世話をすることになりますのでその指示にしたがって下さい。

(2) 判定作業

- ① 判定作業中は判定士認定証を必ず携帯し、腕章等を身につけ判定士として識別出来るようにして下さい。
- ② 判定作業は原則2人1組で行うため、予め相互の役割を決めておいて下さい。
- ③ 判定は、判定調査表の調査項目に従って、短時間に的確かつ能率よく行ってください。
- ④ 判定調査は建築物の外観目視を原則に行います。内観調査は必要に応じて実施します。
- ⑤ 内観調査など建築物等への立ち入り調査に関しては、実施本部の指示により実施して下さい。
判定作業へ向かう前にコーディネーターが調査方法等について説明します。
- ⑥ 内観調査は、居住者等からのヒヤリングによるものでも構いません。
- ⑦ 一見して明らかに大破以上の建築物については、詳細な調査は省略して判定を行って下さい。
- ⑧ 判定結果の判断根拠は、判定調査表のコメント欄に記入し、判定標識の注記欄にも同じ内容を併せて記入してください。

(3) 安全確認

- ① 判定作業中及び移動中は、危険な場所に近付かない等無理な行動はしないで下さい。
特に判定作業は、十分に周囲の安全を確認したうえで行って下さい。
- ② 被災建築物に接近し判定作業を行うことが危険な場合は、安全な場所で行って下さい。（確認できる範囲の被害状況を判定調査表に記入する。）
- ③ 落下、脱落や転倒の恐れのある場合には、状況に応じて1名は監視の役目を務めるなど、相互に連携を取り判定作業を行って下さい。

(4) 居住者等との対応

- ① 被災地の住民に対しては、誠意を持って行動するようにして下さい。
- ② 実施本部の方針を十分把握し、対処して下さい。
- ③ 一時避難をしないで、引き続き居住している住宅等への立ち入り調査については、居住者等に応急危険度判定の趣旨を説明し、必ず了解を得たうえで調査することとし、無用なトラブルはさけて下さい。
- ④ 判定についての質問等には、判定士として、また建築専門家としての知識、経験等を基に適切な回答をして下さい。
- ⑤ 罹災証明など公的助成についての質問は、応急危険度判定の趣旨を説明し、その被害調査とは異なる旨を伝え誤解の生じないよう注意して下さい。
- ⑥ 住民から判定作業以外の業務を求められた場合 丁寧に断り、災害対策本部の連絡先等を伝え、速やかにその場を離れて下さい。
- ⑦ 判定に際し居住者等ともめた場合は、無理に判定標識を貼付せずに、判定調査表にその旨を付記して下さい。これは、判定標識を剥がされた場合も同様です。
- ⑧ マスクの対応方法については、コーディネーターの指示に従って下さい。

下さい。これは、判定標識を剥がされた場合も同様です。

- ⑧ マスクの対応方法については、コーディネーターの指示に従って下さい。

(5) 居住者等との対応例

- ① 判定作業中について
居住者等：「何をしているのか？」
回答例：（応急危険度判定士認定証を提示し）
『私たちは〇〇市の要請により、被災した建築物に引き続き居住できるかどうか、また、二次災害防止のため建築物の安全性（危険性）を判定しているところです。』
- ② 判定標識の表示について
 - a. 調査済（緑）
居住者：「この建築物は安全ですか。これからどうすれば良いのですか。」
回答例：『建築物被害は軽微であり使用可能だと思われます。今後とも注意して使用して下さい。
また、部分的に損傷しているところは早めに応急修理して下さい。何かありましたら判定標識に記載してある電話番号に電話して下さい。』
 - b. 要注意（黄）
居住者：「要注意とはどういう意味ですか。私はどうすれば良いのですか？」
回答例：（技術的見地から危険と思われる箇所や状態を説明し）
『建築物に立ち入る場合には、判定標識の注記に書いてある内容にしたがって、十

5. 応急危険度判定調査票記入マニュアル (全国基準)

○ 木造建築物

I 全体的な記入方法について

この調査表は、電算入力を前提としているため、左側調査欄と右端の集計欄に分けて作られています。

調査項目はゴシック体で表示されています。

調査者は、誤記入を防止するため、左側調査欄の該当する事項の番号に○を付け、あるいは下線部分に該当する数字を記入してください。

つぎに各調査欄で○のついた数字、または下線部分の数字を集計欄に記入して下さい。

集計欄は全て数字で記入します。

しかし、調査漏れを防ぐため項目に該当する内容がない場合はチェックマーク☒を記入して下さい。

迅速な調査結果の集計に役立ちますので、ご協力を
お願いいたします。

II 整理番号等について

1 整理番号

調査する災害対策本部の担当者の指示に従って記入して下さい。

なお、その際当日配付された街区マップ(住宅地図等)に調査表と対照できるように、当該被災建築物の整理番号を転記するようにして下さい。

2 調査日時

調査者が、調査対象被災建築物に到達し、調査を開始した時刻を記入して下さい。

その際、時間単位で記入し、分を省略して下さい。
(記入例 午前 11 時 35 分→午前 11 時)

3 調査回数

当初調査の場合は記入せず、2回目以降の場合、その調査回数を記入して下さい。

なお、古い判定標識(判定ステッカー)をはがした場合は、捨てずに持ち帰り、災害対策本部担当者にお渡し下さい。

4 調査者氏名

下線部に氏名、都道府県、判定士認定番号を順に記入して下さい。

なお、基本的に1チーム2人を想定していますが、3人以上の場合は下に追記して下さい。

記入については、調査表を何校も記入する都合から、ひらがな、イニシャル等を使用してもよいことにしますが、認定番号は正確に記入するようにして下さい。

III 建築物概要について

1 建築物名称

災害対策本部から配付された街区マップ(住宅地図等)に記載された建築物名称を記入して下さい。

正式名称を事前に把握している場合は、それを記入して下さい。

個人住宅の場合は、地図には所有者等の名前が記載されていますので、その氏名を記入して下さい。

なお、一つの敷地に複数の建築物があった場合、それぞれに異なる整理番号を付して別葉の調査表に記入して下さい。

各建築物の名称は「～の住宅」、「～の倉庫」等それぞれが区別できるよう記入して下さい。

1.1 建築物番号

あらかじめ、建築物番号が定められている場合はそれを記入して下さい。

そのほかの場合は、配付された街区マップ（住宅地図等）に記載された建築物の番号（個々の建築物の水平投影面の輪郭に付されている住居番号）を記入して下さい。

2 建築物所在地

字名地番を記入して下さい。

市町村名は省略して結構です。

（記入例縁が丘 1-2-1）

2.1 街区マップ（住宅地図等）整理番号

配付された街区マップ（住宅地図等）の番号を記入して下さい。

3 建築物用途

項目に該当しないものについては下記の表を参考にして下さい。

また、どの項目にも該当しない場合は、その他として（ ）の中に内容を記入して下さい。

凡 例	建 築 物 用 途
店 舗	飲食店、スーパー・マーケット、デパート等
体 育 館	学校の体育館、スケート場、屋内プール
劇 場 、 遊技場 等	パチンコ店、映画館、ボーリング場、公会堂等

複合用途のものは、主たる用途で記入して下さい。

13. 学校は、教室の集合体を典型として判断して下さい。

予備校や塾等は実態に応じて 6. 事務所と判断すべきものもあります。

4 構造形式

主たる構造形式を判断して記入して下さい。

建築物を見て判断して下さい。

木造で工法が特定できない場合は、1. 在来構法として下さい。

5 階数

調査者の技術的判断も加えて、調査対象建築物の被災前の階数を記入して下さい。

6 建築物規模

1階寸法を目見当で推定して記入して下さい。

実測上の危険が無く、時間的余裕のある場合は、コンベックス等で測定していただいても結構です。

原則として間口方向をアに、奥行き方向をイとして下さい。

また、円形プランや不整形なプランの建築物の場合、外接する方形を想定して、その寸法を記入して下さい。

これらの寸法は、後日街区マップ（住宅地図等）上で建築物を特定して確認するために必要なものですが、原形を留めないほど破壊がはげしい場合は、記入しなくても結構です。

その場合、集計欄には図を記入して下さい。

IV 調査について

1 調査範囲について

全ての物件について外観調査を行うこととしますが、その結果 A ランクとなったものは、原則として内観調査も行って下さい。

B ランクのものも、必要に応じて内観調査を行って下さい。

この場合、使用者等の承諾を得て内観調査を実施して下さい。

C ランクとなったものは、内観調査を実施する必要はありません。

なお、内観調査は建築物の使用者からのヒヤリングによっても結構です。

内観調査ができない場合は、コメント欄に「外観調査のみ実施」と記入して下さい。

また、調査件数が多い場合等で、災害対策本部の担当者から外観調査のみと指示されている場合は、その指示に従って下さい。

2 「1 一見して危険と判断される」について

全壊の場合は、1.建築物全体又は一部の崩壊・落階の項目に記入し、総合判定で「危険（赤）」とし判定調査を終了して下さい。

隣接しているがけや地盤などによる要因の場合には、4.その他の項目の（ ）内に理由を記入し、総合判定で「危険（赤）」とし判定調査を終了して下さい。

この場合、コメント欄と判定標識（判定ステッカー）の注記欄にも危険とされた理由を具体的に記入して下さい。

この項目で判定する場合は、「2 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度」並びに「3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度」の項目の調査を行う必要はありません。

3 「2 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度」について

① 隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険

調査対象建築物の存する敷地の危険性について判定します。

隣接する建築物が傾いていて、敷地に倒れ込む危険がある場合、隣接の斜面、がけ等が崩壊していく、敷地に影響を及ぼす危険がある場合等が該当します。

なお、被害を受けそうだが、危険性の程度が不明確な場合は、Bランクの判定をして下さい。

④ 建築物の1階の傾斜

Bランク（1/60-1/20）は、1/60を超える1/20以下の範囲をいいます。

4 「3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度」について

③ 外装材（湿式）の場合

③ 外装材（湿式）の場合とは、土壁、漆喰壁、モルタル壁などの塗り壁や、あるいはタイル張り等、水を用いて作る壁のことです。

このような湿式の壁のない場合は記入の必要がありません。

④ 外装材（乾式）の場合

④ 外装材（乾式）の場合とは、木板、金属板、金属系や窯業系のサイディング、石膏ボード、あるいは下見板、羽目板、ベニヤ板などのさまざまなボード類を釘やボルト、金属などを用いて固定するタイプのものです。

このような乾式の壁のない場合は記入の必要がありません。

⑤ 看板・機器類

看板、ウインドクーラー、屋上に設置されたタンクなど、建築物に固定されている機器等の危険を判定するようにして下さい。

⑦ その他

ブロック塀、自動販売機等の転倒の危険、バルコニー、煙突等の落下の危険など①～⑥までに該当しない項目で危険なものがある場合、最も危険度の高い項目を（ ）内に記入し判定して下さい。

なお、特にない場合、①～⑥の判定のみの場合と危険度の判定が変化しない場合は記入の必要がありません。

V 総合判定について

1 総合判定の判定方法

一見して危険と判定される場合以外は「2 隣接建築物・周辺地盤及び構造躯体に関する危険度」と「3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度」の調査結果のうち、より危険度の大きい方を選んで下さい。

下記は、それぞれの各危険度の組み合わせごとの総合判定です。

- A ランクと A ランクの場合は「1. 調査済(緑)」
- A ランクと B ランクの場合は「2. 要注意(黄)」
- A ランクと C ランクの場合は「3. 危険(赤)」
- B ランクと B ランクの場合は「2. 要注意(黄)」
- B ランクと C ランクの場合は「3. 危険(赤)」
- C ランクと C ランクの場合は「3. 危険(赤)」

2 コメント欄の記入方法

このコメント欄の内容は判定標識(判定ステッカー)の注記欄と同じ内容にして下さい。

構造躯体が危険なのか、あるいは落下物等が危険なのか、具体的に読んだ人が判断できるようにして下さい。

- 記入例・隣接建築物が倒れ込む危険があります。
- ・擁壁が崩壊し建築物が倒壊するおそれがあり危険です。
 - ・構造躯体である 1 階の柱が大きく損傷を受けており危険です。
 - ・建築物の基礎構造の破壊により建築物全体が沈下しております。
 - ・屋外看板が落ちかけており危険があります。

立入注意の範囲、ブロック塀等特に安全上注意の必要な場合も記入して下さい。

また、判定結果が「危険」と判定され、建築物内部に居住者がなおいる場合はコメント欄外にその旨を記入し、災害対策本部に報告して下さい。

○ 鉄骨造建築物

I 全体的な記入方法について

この調査表は、電算入力を前提としているため、左側調査欄と右端の集計欄に分けて作られています。

調査項目はゴシック体で表示されています。

調査者は、誤記入を防止するため、左側調査欄の該当する事項の番号に○を付け、あるいは下線部分に該当する数字を記入してください。

つぎに各調査欄で○のついた数字、または下線部分の数字を集計欄に記入して下さい。

集計欄は全て数字で記入します。

しかし、調査漏れを防ぐため項目に該当する内容がない場合はチェックマーク☒を記入して下さい。

迅速な調査結果の集計に役立ちますので、ご協力を
お願いいたします。

II 整理番号等について

1 整理番号

調査する災害対策本部の担当者の指示に従って記入して下さい。

なお、その際当日配付された街区マップ（住宅地図等）に調査表と対照できるように、当該被災建築物の整理番号を転記するようにして下さい。

2 調査日時

調査者が、調査対象被災建築物に到達し、調査を開始した時刻を記入して下さい。その際、時間単位で記入し、分を省略して下さい。

（記入例 午前11時35分→午前11時）

3 調査回数

当初調査の場合は記入せず、2回目以降の場合、その調査回数を記入して下さい。

なお、古い判定標識（判定ステッカー）をはがした場合は、捨てずに持ち帰り、災害対策本部担当者にお渡し下さい。

4 調査者氏名

下線部に氏名、都道府県、判定士認定番号を順に記入して下さい。

なお、基本的に1チーム2人を想定していますが、3人以上の場合は下に追記して下さい。

記入については、調査表を何校も記入する都合から、ひらがな、イニシャル等を使用してもよいことにしますが、認定番号は正確に記入するようにして下さい。

III 建築物概要について

1 建築物名称

災害対策本部から配付された街区マップ（住宅地図等）に記載された建築物名称を記入して下さい。

正式名称を事前に把握している場合は、それを記入して下さい。

個人住宅の場合は、地図には所有者等の名前が記載されていますので、その氏名を記入して下さい。

なお、一つの敷地に複数の建築物があった場合、それぞれに異なる整理番号を付して別葉の調査表に記入して下さい。

各建築物の名称は「～の住宅」、「～の倉庫」等それが区別できるよう記入して下さい。

1.1 建築物番号

あらかじめ、建築物番号が定められている場合はそれを記入して下さい。

そのほかの場合は、配付された街区マップ（住宅地図等）に記載された建築物の番号（個々の建築物

の水平投影面の輪郭に付されている住居番号)を記入して下さい。

2 建築物所在地

字名地番を記入して下さい。

市町村名は省略して結構です。

(記入例縁が丘 1-2-1)

2.1 街区マップ(住宅地図等)整理番号

配付された街区マップ(住宅地図等)の番号を記入して下さい。

3 建築物用途

項目に該当しないものについては下記の表を参考にして下さい。

また、どの項目にも該当しない場合は、その他として()の中に内容を記入して下さい。

凡 例	建 築 物 用 途
店 舗	飲食店、スーパー・マーケット、デパート等
体 育 館	学校の体育館、スケート場、屋内プール
劇 場 、 遊 戯 場 等	パチンコ店、映画館、ボーリング場、公会堂等

複合用途のものは、主たる用途で記入して下さい。

13. 学校は、教室の集合体を典型として判断して下さい。

予備校や塾等は実態に応じて6. 事務所と判断すべきものもあります。

4 構造形式

主たる構造形式を判断して記入して下さい。

梁間方向・桁行き方向で異なる場合は、量的に多い方向で代表させて下さい。

倒壊等により外観から判断できずかつ内観調査のできない場合等、判断のつきかねる場合は記入しなくても結構です。

混構造等の場合は、4. その他としてその内容を()の中に、例えば(木造との混構造)のように記入して下さい。

5 階数

調査者の技術的判断も加えて、調査対象建築物の被災前の階数を記入して下さい。

倒壊等のために判別できない場合、あるいは地下の階数が不明な場合等は、調査者ができる範囲で推定し、集計欄の数値の右に[3?]のように記入して下さい。

6 建築物規模

1階寸法を目見当で推定して記入して下さい。

実測上の危険が無く、時間的余裕のある場合は、コンベックス等で測定していただいて結構です。

原則として間口方向をアに、奥行き方向をイとして下さい。

また、円形プランや不整形なプランの建築物の場合、外接する方形を想定して、その寸法を記入して下さい。

これらの寸法は、後日街区マップ(住宅地図等)上で建築物を特定して確認するために必要なものですが、原形を留めないほど破壊がはげしい場合等は、記入しなくても結構です。

その場合、集計欄には図を記入して下さい。

IV 調査について

1 調査範囲について

全ての物件について外観調査を行うこととしますが、その結果Aランクとなったものは、原則として内観調査も行って下さい。Bランクのものも、必要に応じて内観調査を行って下さい。この場合、使用者等の承諾を得て内観調査を実施して下さい。

Cランクとなったものは、内観調査を実施する必要はありません。

なお、内観調査は建築物の使用者からのヒヤリングによっても結構です。

内観調査ができない場合は、コメント欄に「外観調査のみ実施」と記入して下さい。

また、調査件数が多い場合等で、災害対策本部の担当者から外観調査のみと指示されている場合は、その指示に従って下さい。

2 「1 一見して危険と判断される」について

全壊の場合は、1. 建築物全体又は一部の崩壊・落階の項目に記入し、総合判定で「危険（赤）」とし判定調査を終了して下さい。

隣接しているがけや地盤などによる要因の場合には、4. その他の項目の（ ）内に理由を記入し、総合判定で「危険（赤）」とし判定調査を終了して下さい。

この場合、コメント欄と判定標識（判定ステッカー）の注記欄にも危険とされた理由を具体的に記入して下さい。

この項目で判定する場合は、「2 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度」並びに「3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度」の項目の調査を行う必要はありません。

3 「2 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度」について

① 隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険

調査対象建築物の存する敷地の危険性について判定します。

隣接する建築物が傾いていて、敷地に倒れ込む危険がある場合、隣接の斜面、がけ等が崩壊

していて、敷地に影響を及ぼす危険がある場合等が該当します。

なお、被害を受けそうだが、危険性の程度が不明確な場合は、Bランクの判定をして下さい。

② 塹不同沈下による建築物全体の傾斜

Bランク（1/300—1/100）は、1/300を超える1/100以下の範囲をいいます。

（以下③と⑤のBランクも同じ）

4 「3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度」について

③ 外装材（湿式）の場合

③外装材（湿式）の場合とは、土壁、漆喰壁、モルタル壁などの塗り壁や、あるいはタイル張り等、水を用いて作る壁のことです。

このような湿式の壁のない場合は記入の必要がありません。

④ 外装材（乾式）の場合

④外装材（乾式）の場合とは、木板、金属板、金属系や窯業系のサイディング、石膏ボード、あるいは下見板、羽目板、ベニヤ板などのさまざまなボード類を釘やボルト、金属などを用いて固定するタイプのものです。

このような乾式の壁のない場合は記入の必要がありません。

⑤ 看板・機器類

看板、ウインドクーラー、屋上に設置されたタンクなど、建築物に固定されている機器等の危険を判定するようにして下さい。

⑦ その他

ブロック塀、自動販売機等の転倒の危険、バルコニー、煙突等の落下の危険など①～⑥までに該当しない項目で危険なものがある場合、最

も危険度の高い項目を（　）内に記入し判定して下さい。

なお、特にない場合、①～⑥の判定のみの場合と危険度の判定が変化しない場合は記入の必要がありません。

V 総合判定について

1 総合判定の判定方法

一見して危険と判定される場合以外は「2 隣接建築物・周辺地盤及び構造躯体に関する危険度」と「3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度」の調査結果のうち、より危険度の大きい方を選んで下さい。

下記は、それぞれの各危険度の組み合わせごとの総合判定です。

A ランクと A ランクの場合は「1. 調査済（緑）」

A ランクと B ランクの場合は「2. 要注意（黄）」

A ランクと C ランクの場合は「3. 危険（赤）」

B ランクと B ランクの場合は「2. 要注意（黄）」

B ランクと C ランクの場合は「3. 危険（赤）」

C ランクと C ランクの場合は「3. 危険（赤）」

2 コメント欄の記入方法

このコメント欄の内容は判定標識（判定ステッカー）の注記欄と同じ内容にして下さい。

構造躯体が危険なのか、あるいは落下物等が危険なのか、具体的に読んだ人が判断できるようにして下さい。

記入例・隣接建築物が倒れ込む危険があります。

- ・擁壁が崩壊し建築物が倒壊するおそれがあり危険です。
- ・構造躯体である 1 階の柱が大きく損傷を受けており危険です。

- ・建築物の基礎構造の破壊により建築物全体が沈下しており要注意です。
- ・屋外看板が落ちかけており危険があります。

立入注意の範囲、ブロック塀等特に安全上注意の必要な場合も記入して下さい。

また、判定結果が「危険」と判定され、建築物内部に居住者がなおいる場合はコメント欄外にその旨を記入し、災害対策本部に報告して下さい。

○ 鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造建築物等

I 全体的な記入方法について

この調査表は、電算入力を前提としているため、左側調査欄と右端の集計欄に分けて作られています。

調査項目はゴシック体で表示されています。

調査者は、誤記入を防止するため、左側調査欄の該当する事項の番号に○を付け、あるいは下線部分に該当する数字を記入してください。

つぎに各調査欄で○のついた数字、または下線部分の数字を集計欄に記入して下さい。

集計欄は全て数字で記入します。

しかし、調査漏れを防ぐため項目に該当する内容がない場合はチェックマーク☒を記入して下さい。

迅速な調査結果の集計に役立ちますので、ご協力を
お願いいたします。

II 整理番号等について

1 整理番号

調査する災害対策本部の担当者の指示に従って記入して下さい。

なお、その際当日配付された街区マップ（住宅地図等）に調査表と対照できるように、当該被災建築物の整理番号を転記するようにして下さい。

2 調査日時

調査者が、調査対象被災建築物に到達し、調査を開始した時刻を記入して下さい。その際、時間単位で記入し、分を省略して下さい。

（記入例 午前11時35分→午前11時）

3 調査回数

当初調査の場合は記入せず、2回目以降の場合、その調査回数を記入して下さい。

なお、古い判定標識（判定ステッカー）をはがした場合は、捨てずに持ち帰り、災害対策本部担当者にお渡し下さい。

4 調査者氏名

下線部に氏名、都道府県、判定士認定番号を順に記入して下さい。

なお、基本的に1チーム2人を想定していますが、3人以上の場合は下に追記して下さい。

記入については、調査表を何校も記入する都合から、ひらがな、イニシャル等を使用してもよいことにしますが、認定番号は正確に記入するようにして下さい。

III 建築物概要について

1 建築物名称

災害対策本部から配付された街区マップ（住宅地図等）に記載された建築物名称を記入して下さい。

正式名称を事前に把握している場合は、それを記入して下さい。

個人住宅の場合は、地図には所有者等の名前が記載されていますので、その氏名を記入して下さい。

なお、一つの敷地に複数の建築物があった場合、それぞれに異なる整理番号を付して別葉の調査表に記入して下さい。

各建築物の名称は「～の住宅」、「～の倉庫」等それが区別できるよう記入して下さい。

1.1 建築物番号

あらかじめ、建築物番号が定められている場合はそれを記入して下さい。

そのほかの場合は、配付された街区マップ（住宅地図等）に記載された建築物の番号（個々の建築物

の水平投影面の輪郭に付されている住居番号)を記入して下さい。

2 建築物所在地

字名地番を記入して下さい。

市町村名は省略して結構です。

(記入例縁が丘 1-2-1)

2.1 街区マップ(住宅地図等)整理番号

配付された街区マップ(住宅地図等)の番号を記入して下さい。

3 建築物用途

項目に該当しないものについては下記の表を参考にして下さい。

また、どの項目にも該当しない場合は、その他として()の中に内容を記入して下さい。

凡 例	建 築 物 用 途
店 舗	飲食店、スーパー・マーケット、デパート等
体 育 館	学校の体育館、スケート場、屋内プール
劇 場 、 遊 戲 場 等	パチンコ店、映画館、ボーリング場、公会堂等

複合用途のものは、主たる用途で記入して下さい。

13. 学校は、教室の集合体を典型として判断して下さい。

予備校や塾等は実態に応じて6. 事務所と判断すべきものもあります。

4 構造形式

主たる構造形式を判断して記入して下さい。

かつ、内観調査のできない場合等、判断のつきかねる場合は記入しなくても結構です。

5. 混合構造の場合は、()の中に、例えば(S造)のように記入して下さい。

5 階数

調査者の技術的判断も加えて、調査対象建築物の被災前の階数を記入して下さい。

倒壊等のために判別できない場合、あるいは地下の階数が不明な場合等は、調査者ができる範囲で推定し、集計欄の数値の右に[3 ?]のように記入して下さい。

6 建築物規模

1階寸法を目見当で推定して記入して下さい。

実測上の危険が無く、時間的余裕のある場合は、コンベックス等で測定していただいても結構です。原則として間口方向をアに、奥行き方向をイとして下さい。

また、円形プランや不整形なプランの建築物の場合、外接する方形を想定して、その寸法を記入して下さい。

これらの寸法は、後日街区マップ(住宅地図等)上で建築物を特定して確認するために必要なものですが、原形を留めないほど破壊がはげしい場合等は、記入しなくても結構です。

その場合、集計欄には凶を記入して下さい。

IV 調査について

1 調査範囲について

全ての物件について外観調査を行うこととしますが、その結果Aランクとなったものは、原則として内観調査も行って下さい。Bランクのものも、必要に応じて内観調査を行って下さい。この場合、使用者等の承諾を得て内観調査を実施して下さい。

Cランクとなったものは、内観調査を実施する必要はありません。

なお、内観調査は建築物の使用者からのヒヤリングによっても結構です。

内観調査ができない場合は、コメント欄に「外観調査のみ実施」と記入して下さい。

また、調査件数が多い場合等で、災害対策本部の担当者から外観調査のみと指示されている場合は、その指示に従って下さい。

2 「1 一見して危険と判断される」について

全壊の場合は、1. 建築物全体又は一部の崩壊・落階の項目に記入し、総合判定で「危険（赤）」とし判定調査を終了して下さい。

隣接しているがけや地盤などによる要因の場合は、4. その他の項目の（ ）内に理由を記入し、総合判定で「危険（赤）」とし判定調査を終了して下さい。

この場合、コメント欄と判定標識（判定ステッカー）の注記欄にも危険とされた理由を具体的に記入して下さい。

この項目で判定する場合は、「2 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度」並びに「3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度」の項目の調査を行う必要はありません。

3 「2 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度」について

① 損傷度Ⅲ以上の損傷部材(短柱等)の有無
建築物全体を調査し、特に、短柱やスパンの飛んだ箇所の柱の被害について判定して下さい。

なお、梁の被害が柱の被害よりも顕著な場合は、梁の損傷度を接する柱の損傷度に読みかえて判定して下さい。

② 隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険
調査対象建築物の存する敷地の危険性について判定します。

隣接する建築物が傾いていて、敷地に倒れ込む危険がある場合、隣接の斜面、がけ等が崩壊していて、敷地に影響を及ぼす危険がある場合等が該当します。

なお、被害を受けそうだが、危険性の程度が不明確な場合は、Bランクの判定をして下さい。

③ 地盤破壊による建築物全体の沈下

Bランク（0.2m～1.0m）は、0.2mを超える1.0m以下の範囲の場合をいいます。

④ 不同沈下による建築物全体の傾斜

Bランク（1/60～1/30）は、1/60を超える1/30以下の範囲の場合をいいます。

○柱の被害

構造躯体の損傷状況については、被害の最も大きい階を調査して下さい。

さらに、ラーメン構造では最も被害の著しい方向の柱の被害に着目して判定して下さい。

梁の被害が柱の被害よりも顕著な場合は、梁の損傷度を接する柱の損傷度に読みかえて判定して下さい。

壁式構造の場合は、柱の本数を壁の長さに読みかえて調査して下さい。

なお、判定の対象になる壁は、幅45cm以上の耐力壁とします。

調査率とは

調査階（被害最大の階）における

$$\text{調査率} = \frac{\text{調査した柱本数 (壁長さ)}}{\text{調査階 (被害最大の階) における柱総本数 (壁総長さ)}}$$

⑤ 損傷度Vの柱の本数/調査柱本数

Bランク（1%～10%）は、1%を超える10%以下の範囲の場合をいいます。

⑥ 損傷度IVの柱の本数/調査柱本数

Bランク（10%～20%）は、10%を超える20%以下の範囲の場合をいいます。

○危険度の判定

判定(1)と判定(2)のうち大きな方の危険度で判定して下さい。

判定(2)は、②から⑥までの個数で判定して下さい。

例 判定(1)でBランク、判定(2)でCランクの場合→危険
判定(1)でAランク、判定(2)でCランクの場合→危険
判定(1)でAランク、判定(2)でBランクの場合→要注意

[参考]

損傷度分類	
損傷度III――	比較的大きなひびわれ（ひびわれ2mm程度）が生じているが、コンクリートの剥落は極めてわずかである。
損傷度IV――	大きなひびわれ（ひびわれ2mm以上）が多数生じ、コンクリートの剥落も激しく、鉄筋がかなり露出している。
損傷度V――	鉄筋の座屈や破断、破壊面に沿ってコンクリートのつぶれやずれ、及び柱の高さ方向の変形が生じている。 開口部ではサッシが曲がり、床が沈下している。

4 「3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度」について

②③ 外装材

外装材に関しては、乾式と湿式に分かれています。

該当する工法欄でどちらか一方を調査して下さい。

また、両方ある場合は両方とも調査して下さい。

④ 看板・機器類

屋上の広告塔、外壁面の広告看板やクーリングタワー（冷却塔）、外壁面のウィンドウクーラーなどを調査してください。

⑥ その他

ブロック塀、自動販売機等の転倒の危険、バルコニー、煙突等の落下の危険など①～⑤までに該当しない項目で危険なものがある場合、最も危険度の高い項目を（　）内に記入し判定して下さい。

なお、特にない場合、①～⑤の判定のみの場合と危険度の判定が変化しない場合は記入の必要がありません。

V 総合判定について

1 総合判定の判定方法

一見して危険と判定される場合以外は「2 隣接建築物・周辺地盤及び構造躯体に関する危険度」と「3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度」の調査結果のうち、より危険度の大きい方を選んで下さい。

下記は、それぞれの各危険度の組み合わせごとの総合判定です。

AランクとAランクの場合は「1. 調査済(緑)」

AランクとBランクの場合は「2. 要注意(黄)」

AランクとCランクの場合は「3. 危険(赤)」

BランクとBランクの場合は「2. 要注意(黄)」

BランクとCランクの場合は「3. 危険(赤)」

CランクとCランクの場合は「3. 危険(赤)」

2 コメント欄の記入方法

このコメント欄の内容は判定標識(判定ステップの一)の注記欄と同じ内容にして下さい。

構造躯体が危険なのか、あるいは落下物等が危険なのか、具体的に読んだ人が判断できるようにして下さい。

記入例・隣接建築物が倒れ込む危険があります。

- 擁壁が崩壊し建築物が倒壊するおそれがあり危険です。
- 構造躯体である1階の柱が大きく損傷を受けており危険です。
- 建築物の基礎構造の破壊により建築物全体が沈下しております。
- 屋外看板が落ちかけており危険があります。

立入注意の範囲、ブロック塀等特に安全上注意の必要な場合も記入して下さい。

また、判定結果が「危険」と判定され、建築物内部に居住者がなおいる場合はコメント欄外にその旨を記入し、災害対策本部に報告して下さい。

6. 判定調査参考資料

○ 木造建築物

① 応急危険度判定の損傷状況


⑦構造躯体の不同沈下

ランク	A	B	C
損傷状況	不動沈下していないか、していても軽微なもの。	床の落込み、浮き上がり、屋根の落込み等の著しいもの。	小屋組が破壊したり、床全体が沈み込んだりしたもの。

⑦建築物の1階の傾斜

ランク	A	B	C
傾斜(部材角)	1/60以下	1/60-1/20	1/20超
(a) 1m当たりの水平変位	16.7mm以下	16.7mm超 ~50.0mm以下	50.0mm過
(b) 1.2m当たりの水平変位	20.0mm以下	20.0mm超 ~60.0mm以下	60.0mm超
(c) 3m当たりの水平変位	50.0mm以下	50.0mm ~150.0mm以下	150.0mm超

傾斜測定法(例)

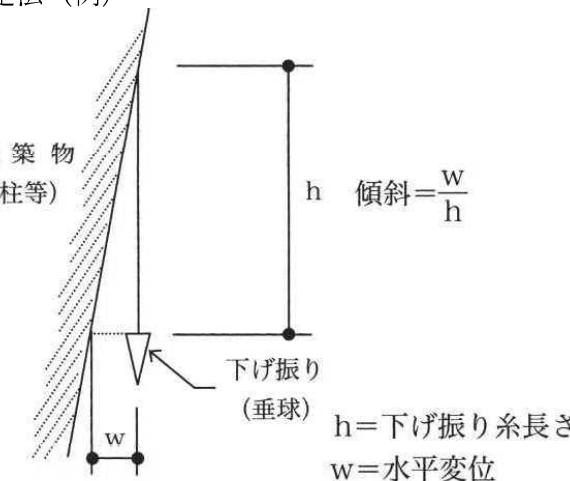



建築物1階
の傾斜
(Cランク)

⑤落下物の危険性

ランク	A	B	C
損傷状況	落下物の危険性なし。	部分的に落下の恐れがあるが、除去により危険が回避できるもの。	屋根瓦、モルタル外装等の落下の危険性のあるもの。

⑥内外装仕上の損傷

ランク	A	B	C
損傷状況	ひび割れが無し、あるいはわずかなひび割れ。	モルタル等湿式の仕上材には大きな亀裂、剥落等の破損の見られるものの、あるいはボード類等乾式の仕上材では破壊、剥落したもの。	壁面全体にわたって亀裂や剥落が見られ、余震等により外壁の落下の恐れ等のあるもの。



屋根瓦
(Cランク)



壁の被害及
び外装材
(Cランク)

② 被災度区分判定の損傷状況ランク

応急危険度判定と被災度区分判定とではそれぞれの目的に相違はあるが、ほぼ下表に示すような対応をしていると考えられる。

応急危険度判定 (危険度ランク)	被災度区分 (判定損傷状況ランク)	
	構造躯体など	非構造部材など
A	I・II	I
B	III	II・III
C	IV・V	IV・V



基礎の被害
(Cランク)

⑦基礎の損傷状況ランク

ランク I (軽微)	ランク II (小破)	ランク III(中破)
<ul style="list-style-type: none"> ・不同沈下はない。 (不陸はない) ・破損はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・不同沈下はない。 (不陸はない) ・破損はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・不同沈下が見られる。 (不陸が見られる) ・破損が見られる。 ・破断はない。
<ul style="list-style-type: none"> ・外周基礎に幅0.3mm以上で長さ200mm未溝のひび割れが2~5箇所生じている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・外周基礎に幅0.3mm以上で長さ200mm未溝のひび割れが2~5箇所生じている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・外周基礎に局部的な破壊や仕上モルタル剥離、脱落が生じている。
	<ul style="list-style-type: none"> ・軽微に比べ損傷程度が若干大である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺地盤には、小さな地割れが生じている。

ランク IV(大破)	ランク V(破壊)
<ul style="list-style-type: none"> ・不同沈下が見られる。 (不陸が見られる) ・破損が見られる。 ・破断が見られる。 ・移動はない。 <p>・外周基礎のひび割れが著しく土台と遊離し、土台より上部構造を支える役目を果たさなくなっている所が1~2箇所生じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他の部位は多数のひび割れが生じている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・不同沈下が見られる。 (不陸が見られる) ・破損が見られる。 ・破断が見られる。 ・移動が見られる。 ・流失が見られる。 ・転倒が見られる。 <p>・上部構造を支えきれない状態になっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・周辺地盤が崩壊している。

㊂軸組壁の損傷状況ランク

ランク I (軽微)	ランク II (小破)	ランク III (中破)
<ul style="list-style-type: none"> ・残留変形はほとんどない。 ・壁面にわずかなずれが生じている。他は異常がない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・残留変形はほとんどない。 ・筋違は健全。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ほとんどの軸組壁に残留変形が生じている。 ・筋違を設けた壁では、筋違仕口のずれが生じている。
	<ul style="list-style-type: none"> ・ボード壁では、ボード隅角部にひび割れが生じ、一部の釘がめり込んでいる。 ・土塗壁では、一部にわずかなひび割れが生じている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ボード壁では、釘頭のボードへのめり込み、ボードの相互間に著しいずれが生じる。 ・土塗壁では、そのほとんどにひび割れが生じている。

㊃仕上材の損傷状況ランク

ランク I (軽微)	ランク II (小破)	ランク III (中破)
	<ul style="list-style-type: none"> ・モルタル塗、タイル張り及びしつくい塗仕上の壁では、開口の隅角部廻りにわずかなひび割れが生じている。 ・合板の下地に吹付を施したものやサイディングボードといったボード類では、目地部にわずかなずれが生じている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・モルタル塗、タイル張り及びしつくい塗仕上の壁では、壁面の各所で仕上の脱落が生じている。 ・ボード類では、一部のボードの仕上面の目地部にひび割れやすれが生じている。 ・アルミサッシの鍵が破損したり、ビードがはずれたりあるいは開閉が不能になっていている。 ・木製サッシと壁面の間に隙間が生じている。 ・内壁周辺部に隙間が生じている。 ・内壁合板にずれが生じている。 ・外壁、浴室、トイレのタイルの目地に亀裂が生じている。 ・クロスが破れてい

○ 鉄骨造建築物


① 応急危険度判定要領

⑦建築物の不同沈下勾配	不同沈下が認められる場合に、窓台などの高さの差から相対沈下量を測定し、不同沈下の生じている区間の長さで除して、不同沈下の勾配（変形角）を略算で評価する。
-------------	--

不同沈下による建築物全体の傾斜測定値例


ランク	A	B	C
傾斜（部材角）	1/300 以下	1/300 超 ～1/100 以下	1/100 超
Ⓐ 1m当たりの水平変位	3.3mm 以下	3.3mm 超 ～10.0mm 以下	10.0mm 超
Ⓑ 1.2m当たりの水平変位	4.0mm 以下	4.0mm 超 ～12.0mm 以下	12.0mm 超
Ⓒ 3m当たりの水平変位	10.0mm 以下	10.0mm ～30.0mm 以下	30.0mm 超

傾斜測定法（例）

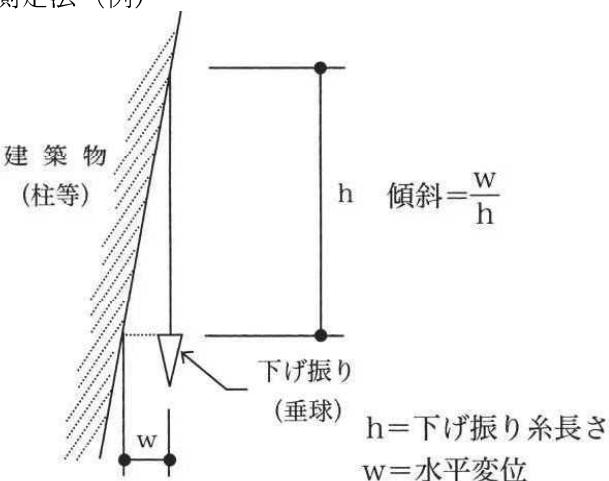

①建築物全体 (建築物の傾斜)	建築物の傾斜は、基礎、地盤の破壊によって生じる場合と、柱、梁など上部構造の損傷によって生じる場合がある。 また、構造形式によっては特定の階に損傷が集中し、その階のみせん断変形を生じることがある。 この階の傾きは、窓枠の傾きによるすき間の状態から簡便に目測することができる。 このせん断変形に伴う層間変位の許容値は、傾斜を生じた階の上に支持する階の総重量によるP-Δ効果を考慮して、その上の階数によって異なった値をとることにし、傾斜を生じた階の上の階数を1以下の場合と2以上の場合とに区別して判定する。
--------------------	---

傾斜を生じた階が支持する上の階数により、適用する判定値が異なる。

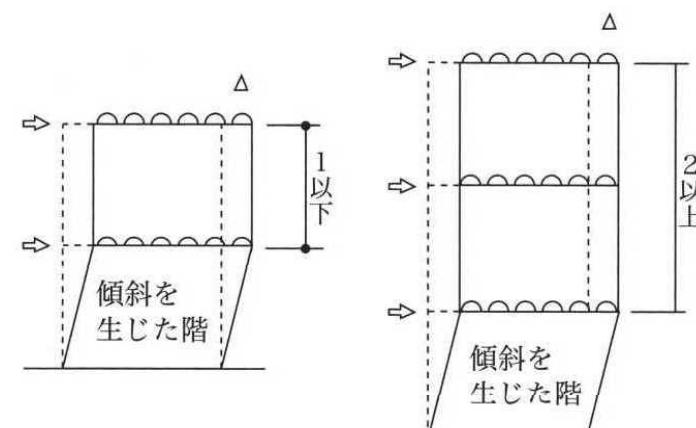

◎建築物全体又は一部の傾斜測定値例
(傾斜を生じた階の上の階数が 1 以下の場合)

ランク	A	B	C
傾斜 (部材角)	1/100 以下	1/100 超 ～1/30 以下	1/30 超
Ⓐ 1m 当たりの水平変位	10.0mm 以下	10.0mm 超 ～33.3mm 以下	33.3mm 過
Ⓑ 1.2m 当たりの水平変位	12.0mm 以下	12.0mm 超 ～40.0mm 以下	40.0mm 超
Ⓒ 3m 当たりの水平変位	30.0mm 以下	30.0mm ～100.0mm 以下	100.0mm 超

(傾斜を生じた階の上の階数が 2 以上の場合)


ランク	A	B	C
傾斜 (部材角)	1/200 以下	1/200 超 ～1/50 以下	1/50 超
Ⓐ 1m 当たりの水平変位	5.0mm 以下	5.0mm 超 ～20.0mm 以下	20.0mm 過
Ⓑ 3m 当たりの水平変位	15.0mm 以下	15.0mm 超 ～60.0mm 以下	60.0mm 超

⑦部材の座屈の有無	柱や梁に見られる主要な損傷は座屈であり、座屈の発生状況を局部座屈、全體座屈に分けて被災度のランク分けを行う。
-----------	--



柱一梁ボルト接合部で柱が座屈し、ボルトも外れている。

⑧筋かいの破断率	筋かいの被災度は主として破断の有無について調べる。階ごとにその破断の本数を目視チェックし、その階の全筋かいに対する破断筋かいの割合で被災のランク分けを行う。また、天井筋かいについては、ランク分けの基準からは除外する。
----------	--

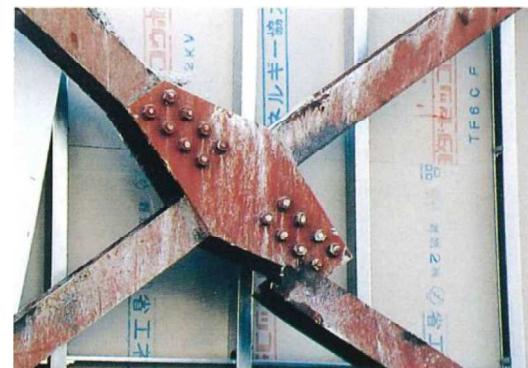

H形鋼筋かい交差部での破断

④柱-梁接合部および継手の破損	破断したボルトの有無、接合部のクラックの発生の有無あるいは継合、接合部全体が破断した接合部のその階におけるすべての接合部に占める割合によってランク分けを行う。
-----------------	---



柱-梁接合部の損傷

⑤腐食の有無	特に断面欠損を生じているような著しい錆が発生している場合に地震による被害を大きくする可能性があることを考慮して、余震に対する安全性を判断するために鉄骨造の経年劣化を考慮に入れることとし、著しい腐食による孔食箇所などがあるかどうか調査することとしている。 この場合、特に柱脚まわりに注目して調査する必要がある。
--------	---



腐食が進行した鉄骨部材

⑥柱脚の破損	柱脚の形式には、露出型、根巻き型、埋込み型があるが、いずれも基礎コンクリートの破損状況あるいはアンカーボルトの抜け出し、破断の状況によって被災度ランク分けを行う。
--------	---



露出形柱脚のアンカーボルトの抜け出し

○ 鉄筋コンクリート造建築物

① 基本事項

構造躯体の調査は、被害が最も激しいと思われる階を選び、その階について行なう。

② 構造体損傷度の分類

損傷度—I	近寄らないと見えない程度のひび割れ。 (ひび割れ幅 0.2mm 以下)
損傷度—II	肉眼ではっきり見える程度のひび割れ。 (ひび割れ幅 0.2-1.0mm 程度)

損傷度—III	比較的大きなひび割れ（ひび割れ幅 2mm 程度）が生じてが、コンクリートの剥離は極くわずかである。
---------	---

ひび割れ幅が同じ 2mm 程度の場合




損傷度III
(斜めのせん断ひび割れ)



損傷度II
(水平の曲げひび割れ)

損傷度—IV	大きなひび割れ（ひび割れ 2mm 以上）が多数生じ、コンクリートの剥離も激しく、鉄筋がかなり露出している。
--------	---

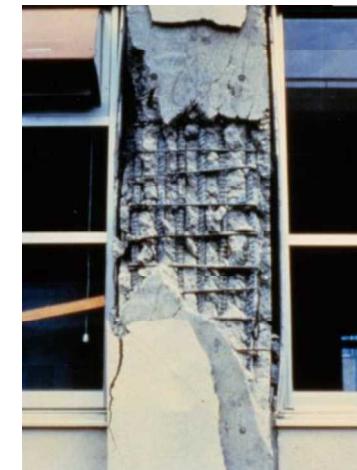

損傷度IV

損傷度—V	鉄筋の座屈や破断、破断面に沿ってコンクリートのつぶれやすれ、および柱の高さ方向の変形が生じている。開口部ではサッシが曲がり、床が沈下している。
-------	---



損傷度V

木造建築物の応急危険度判定調査表(記入例)

集計欄は数字で記入

整理番号 **32R-⑥-5**

調査者氏名(都道府県/ No.)

調査日時 ○月 ○○日午前・午後 ○○時 調査回数 回目
神奈川 建男 (神奈川 / ○○○○○○-○○○○)
西部 築次 (神奈川 / ○○○○○○-○○○○)

整理番号 **32R-⑥-5**

建築物概要

- | | | | |
|----------|--|------------------|------------------|
| 1 建築物名称 | 木材守邸 | 1.1 建築物番号 | ⑥-5 |
| 2 建築物所在地 | 緑が丘〇-〇〇-5 | 2.1 住宅地図整理番号 | 32R |
| 3 建築物用途 | 1.戸建て専用住宅 2.長屋住宅 3.共同住宅 4.併用住宅 5.店舗 6.事務所
7.旅館・ホテル 8.庁舎等公共施設 9.病院・診療所 10.保育所 11.工場
12.倉庫 13.学校 14.体育館 15.劇場、遊戯場等 16.その他() | 2.1 住宅地図整理番号 | 32R |
| 4 構造形式 | ①在来(軸組)構法 | 2.枠組壁工法(ツーバイフォー) | 3.プレファブ 4.その他() |
| 5 階数 | 1.平屋 | ②2階建て | 3.その他() |
| 6 建築物規模 | 1階寸法 約 6 m × 9 m | | |

調査方法: ①外観調査のみ実施

②内観調査も併せて実施

1 一看して危険と判定される。

(該当する場合は○を付け危険と判定し調査を終了し総合判定へ)

1.建築物全体又は一部の崩壊・落階	2.基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ
3.建築物全体又は一部の著しい傾斜	4.その他()

2隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度

	Aランク	Bランク	Cランク
①隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険	①.危険無し	2.不明確	3.危険あり
②構造躯体の不同沈下	①.無し又は軽微	2.著しい床、屋根の落ち込み、浮き上がり	3.小屋組の破壊、床全体の沈下
③基礎の被害	①.無被害	2.部分的	3.著しい(破壊あり)
④建築物の1階の傾斜	①.1/60以下	2.1/60~1/20	3.1/20超
⑤壁の被害	①.軽微なひび割れ	2.大きな亀裂、剥落	3.落下の危険有り
⑥腐食・蟻害の有無	①.ほとんど無し	2.一部の断面欠損	3.著しい断面欠損
危険度の判定	①.調査済み 全部Aランクの場合(要内観調査)	2.要注意 Bランクが1以上ある場合	3.危険 Cランクが1以上ある場合

3落下危険物・転倒危険物に関する危険度

	Aランク	Bランク	Cランク
①瓦	①.ほとんど無被害	2.著しいずれ	3.全面的にずれ、破損
②窓枠・窓ガラス	1.ほとんど無被害	②.歪み、ひび割れ	3.落下の危険有り
③外装材 湿式の場合	1.ほとんど無被害	②.部分的なひび割れ、隙間	3.顕著なひび割れ、剥離
④外装材 乾式の場合	1.目地の亀裂程度	2.板に隙間が見られる	3.顕著な目地ずれ、板破壊
⑤看板・機器類	①.傾斜無し	2.わずかな傾斜	3.落下の危険有り
⑥屋外階段	1.傾斜無し	2.わずかな傾斜	3.明瞭な傾斜
⑦その他()	1.安全	2.要注意	3.危険
危険度の判定	1.調査済み 全部Aランク	②.要注意 Bランクが1以上ある場合	3.危険 Cランクが1以上ある場合

総合判定 (調査の1で危険と判定された場合は危険、それ以外は調査の2と3の大きい方の危険度で判定する。)

1.調査済(緑)

2.要注意(黄)

3.危険(赤)

コメント(構造躯体等が危険か、落下物等が危険かなどを記入する。)

- 外観調査のみ実施
- 窓ガラス、外壁にひび割れがあるので要注意です。窓ガラスはビニールテープ等で補修して下さい。
また、立ち入る際には外壁のひび割れのある箇所に注意して下さい。

木
整理番号 **32R-⑥-5**

1.1 建築物番号 **⑥-5**
2.1 住宅地図整理番号 **32R**
3.1 **1**
4.1
5.2 階
6.ア 6 m
イ 9 m
調査方法 **1**

1. ✓
①. 1
②. 1
③. 1
④. 1
⑤. 1
⑥. 1
判定 **1**

①. 1
②. 2
③. 2
④. ✓
⑤. 1
⑥. ✓
⑦. ✓
判定 **2**

総合判定 **2**

※記入マニュアルについてP29参照

コメントは判定ステッカーの注記と同じとする。

集計欄は数字で記入

鉄骨造建築物の応急危険度判定調査表(記入例)

整理番号 **75L-12-1**

調査者氏名(都道府県/ No.)

調査日時 ○月 ○○日午前・午後 ○時 調査回数 回目

神奈川 鉄郎 (神奈川 / ○○○○○○-○○○○)**西部 鉄治** (神奈川 / ○○○○○○-○○○○)**S**

整理番号

75L-12-1**建築物概要**

1 建築物名称

プレート自動車工場

1.1 建築物番号

12-1

2 建築物所在地

光が丘○-○○-1

2.1 住宅地図整理番号

75L

3 建築物用途

1. 戸建て専用住宅	2. 長屋住宅	3. 共同住宅	4. 併用住宅	5. 店舗	6. 事務所
7. 旅館・ホテル	8. 庁舎等公共施設	9. 病院・診療所	10. 保育所	11. 工場	
12. 倉庫	13. 学校	14. 体育館	15. 劇場、遊戯場等	16. その他()	

4 構造形式

1. ラーメン構造 **(2) ブラース構造**

3. プレファブ

4. その他()

5 階数

地上 **2** 階 地下 **✓** 階

6 建築物規模

1階寸法 約 **20** m × **15** m**調査調査方法:** **① 外観調査のみ実施****2. 内観調査も併せて実施****1 一見して危険と判定される。**

(該当する場合は○を付け危険と判定し調査を終了し総合判定へ)

1. 建築物全体又は一部の崩壊・落階	2. 基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ
3. 建築物全体又は一部の著しい傾斜	4. その他()

2 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度

	Aランク	Bランク	Cランク
① 隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険	① 危険無し	2. 不明確	3. 危険あり
② 不同沈下による建築物全体の傾斜	① 1/300以下	2. 1/300～1/100	3. 1/100超
③ 建築物全体又は一部の傾斜			
傾斜を生じた階の上の階数が1階以下の場合	① 1/100以下	2. 1/100～1/30	3. 1/30超
傾斜を生じた階の上の階数が2階以上の場合	1. 1/200以下	2. 1/200～1/50	3. 1/50超
被 害 へ 最 大 階 の 階	④ 部材の座屈の有無	1. 無し (2) 局部座屈あり	3. 全体座屈あるいは著しい局部座屈
⑤ 筋違の破断率	1. 20%以下 (2) 20%～50%	3. 50%超	
⑥ 柱梁接合部及び継手の破壊	① 無し	2. 一部破断あるいは亀裂	3. 20%以上の破断
⑦ 柱脚の破損	① 無し	2. 部分的	3. 著しい
⑧ 腐食の有無	① ほとんど無し	2. 各所に著しい錆	3. 孔所が各所に見られる
危険度の判定	1. 調査済み (2) 要注意	3. 危険	
	全部Aランクの場合	Bランクが3以内の場合	Cランクが1以上又はBランクが4以上

1.1 建築物番号

12-1

2.1 住宅地図整理番号

75L3.1 **11**

4.2

5. 地上 **2** 階6. 地下 **✓** 階7. ア **20** m8. イ **15** m

調査方法

11. **✓****S**
造① **1**② **1**③ **1**

被害最大の階

1 階④ **2**⑤ **2**⑥ **1**⑦ **1**⑧ **1**

判定

2① **1**② **2**③ **✓**④ **2**⑤ **2**⑥ **1**⑦ **3**

判定

3

総合判定

3**3 落下危険物・転倒危険物に関する危険度**

	Aランク	Bランク	Cランク
① 屋根材	① ほとんど無被害	2. 著しいずれ	3. 全面的にずれ、破損
② 窓枠・窓ガラス	1. ほとんど無被害	② 歪み、ひび割れ	3. 落下の危険有り
③ 外装材 湿式の場合	1. ほとんど無被害	2. 部分的なひび割れ、隙間	3. 観著なひび割れ、剥離
④ 外装材 乾式の場合	1. 目地の亀裂程度	② 板に隙間が見られる	3. 観著な目地ずれ、板破壊
⑤ 看板・機器類	1. 傾斜無し	② わずかな傾斜	3. 落下の危険有り
⑥ 屋外階段	① 傾斜無し	2. わずかな傾斜	3. 明瞭な傾斜
⑦ その他(自販機)	1. 安全	2. 要注意	③ 危険
危険度の判定	1. 調査済み	2. 要注意	③ 危険
	全部Aランクの場合	Bランクが1以上ある場合	Cランクが1以上ある場合

総合判定 (調査の1で危険と判定された場合は危険、それ以外は調査の2と3の大きい方の危険度で判定する。)**1. 調査済(緑)****2. 要注意(黄)****3. 危険(赤)**

コメント(構造躯体等が危険か、落下物等が危険かなどを記入する。)

▪ 外観調査のみ実施

▪ 柱の変形や筋かいの破断が部分的にあり、構造的には要注意です。

▪ 自動販売機が転倒する危険性があります。撤去するなどの対策を講じるようにして下さい。

※記入マニュアルについてP37参照

コメントは判定ステッカーの注記と同じとする。

集計欄は数字で記入

鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造建築物等の応急危険度判定調査表(記入例)

整理番号 18R-③-10
調査者氏名(都道府県/ No.) 神奈川 元気 / 西部 丈夫

調査日時 ○月 ○○日午前・午後 ○時 調査回数 回目
神奈川 元気 / 神奈川 / ○○○○○-○○○○○
西部 丈夫 / 神奈川 / ○○○○○-○○○○○

R C
整理番号 18R-③-10

建築物概要

1 建築物名称	トラフビル	1.1 建築物番号	③-10
2 建築物所在地	桜が丘○-○-10	2.1 住宅地図整理番号	18R
3 建築物用途	1.戸建て専用住宅 2.長屋住宅 3.共同住宅 4.併用住宅 5.店舗 6.事務所 7.旅館・ホテル 8.庁舎等公共施設 9.病院・診療所 10.保育所 11.工場 12.倉庫 13.学校 14.体育館 15.劇場、遊戯場等 16.その他()		
4 構造種別	1.鉄筋コンクリート造 2.プレキャストコンクリート造 3.ブロック造 4.鉄骨鉄筋コンクリート造 5.混合構造()と()		
5 階 数	地上 5 階 地下 1 階		
6 建築物規模	1階寸法 約 30 m × 20 m		

調査調査方法: ①外観調査のみ実施

2. 内観調査も併せて実施

1 一見して危険と判定される。

(該当する場合は○を付け危険と判定し調査を終了し総合判定へ)

1.建築物全体又は一部の崩壊・落階	2.基礎の著しい破壊、上部構造との著しいずれ
3.建築物全体又は一部の著しい傾斜	4.その他()

2 隣接建築物・周辺地盤等及び構造躯体に関する危険度

	A ランク	B ランク	C ランク
判定(1) ①損傷度Ⅲ以上の損傷部材の有無	1. 無し 2. あり		
判 定(2) ②隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険	1. 危険無し 2. 不明確 3. 危険あり		
③地盤破壊による建築物全体の沈下	1. 0.2m以下 2. 0.2m~1.0m 3. 1.0m超		
④不同沈下による建築物全体の傾斜	1. 1/60以下 2. 1/60~1/30 3. 1/30超		
柱の被害〔下記⑤⑥の調査階(被害最大の階) 1階〕(壁構造の場合は柱を壁の長さに読みかえる)			
⑤損傷度Vの柱本数/調査柱本数 損傷度Vの柱総数 0本 調査柱 16本(調査率 65%)	1. 1%以下 2. 1%~10% 3. 10%超		
⑥損傷度IVの柱本数/調査柱本数 損傷度IVの柱総数 2本 調査柱 16本(調査率 65%)	1. 10%以下 2. 10%~20% 3. 20%超		
判定(2)	1. 調査済 全部Aランクの場合 2. 要注意 Bランクが1の場合 3. 危険 Cランクが1以上又はBランクが2以上		
危険度の判定 判定(1)と判定(2)のうち大きな方の危険度で判定する	1. 調査済み (要内観調査) 2. 要注意 3. 危険		

	A ランク	B ランク	C ランク
①窓枠・窓ガラス	1. ほとんど無被害 2. 歪み、ひび割れ	3. 落下の危険有り	
②外装材(モルタル・タイル・石貼り等)	1. ほとんど無被害 2. 部分的なひび割れ、隙間	3. 著なひび割れ、剥離	
③外装材(ALC板・PC板・金属・ブロック等)	1. 目地の亀裂程度 2. 板に隙間が見られる	3. 著な目地ずれ、板破壊	
④看板・機器類	1. 傾斜無し 2. わずかな傾斜	3. 落下の危険有り	
⑤屋外階段	1. 傾斜無し 2. わずかな傾斜	3. 明瞭な傾斜	
⑥その他()	1. 安全 2. 要注意	3. 危険	
危険度の判定	1. 調査済み 全部Aランクの場合 2. 要注意 Bランクが1以上ある場合 3. 危険 Cランクが1以上ある場合		

総合判定 (調査の1で危険と判定された場合は危険、それ以外は調査の2と3の大きい方の危険度で判定する。)

1. 調査済(緑) 2. 要注意(黄) 3. 危険(赤)

コメント(構造躯体等が危険か、落下物等が危険かなどを記入する。)
■外観調査のみ実施
■構造躯体の1階の柱が損傷を受けており、要注意です。
■窓ガラス、外壁にひび割れがあり、落下危険物も要注意です。

コメントは判定ステッカーの注記と同じとする。

1.1 建築物番号	③-10
2.1 住居地図整理番号	18R
3	6
4	1
5 地上 5 階	
6 地下 1 階	
7 ア 30 m	
8 イ 20 m	

調査方法
1

判定(1)
① 2
② 1
③ 1
④ 1

柱の被害最大の階
1
5 1
6 2

判定(2)
2

判定

① 2
② 2

③ ✓

④ 1
⑤ 1
⑥ ✓

判定
2

総合判定
2

※記入マニュアルについてP45参照